Trouble shooting TS700C / TS1000C

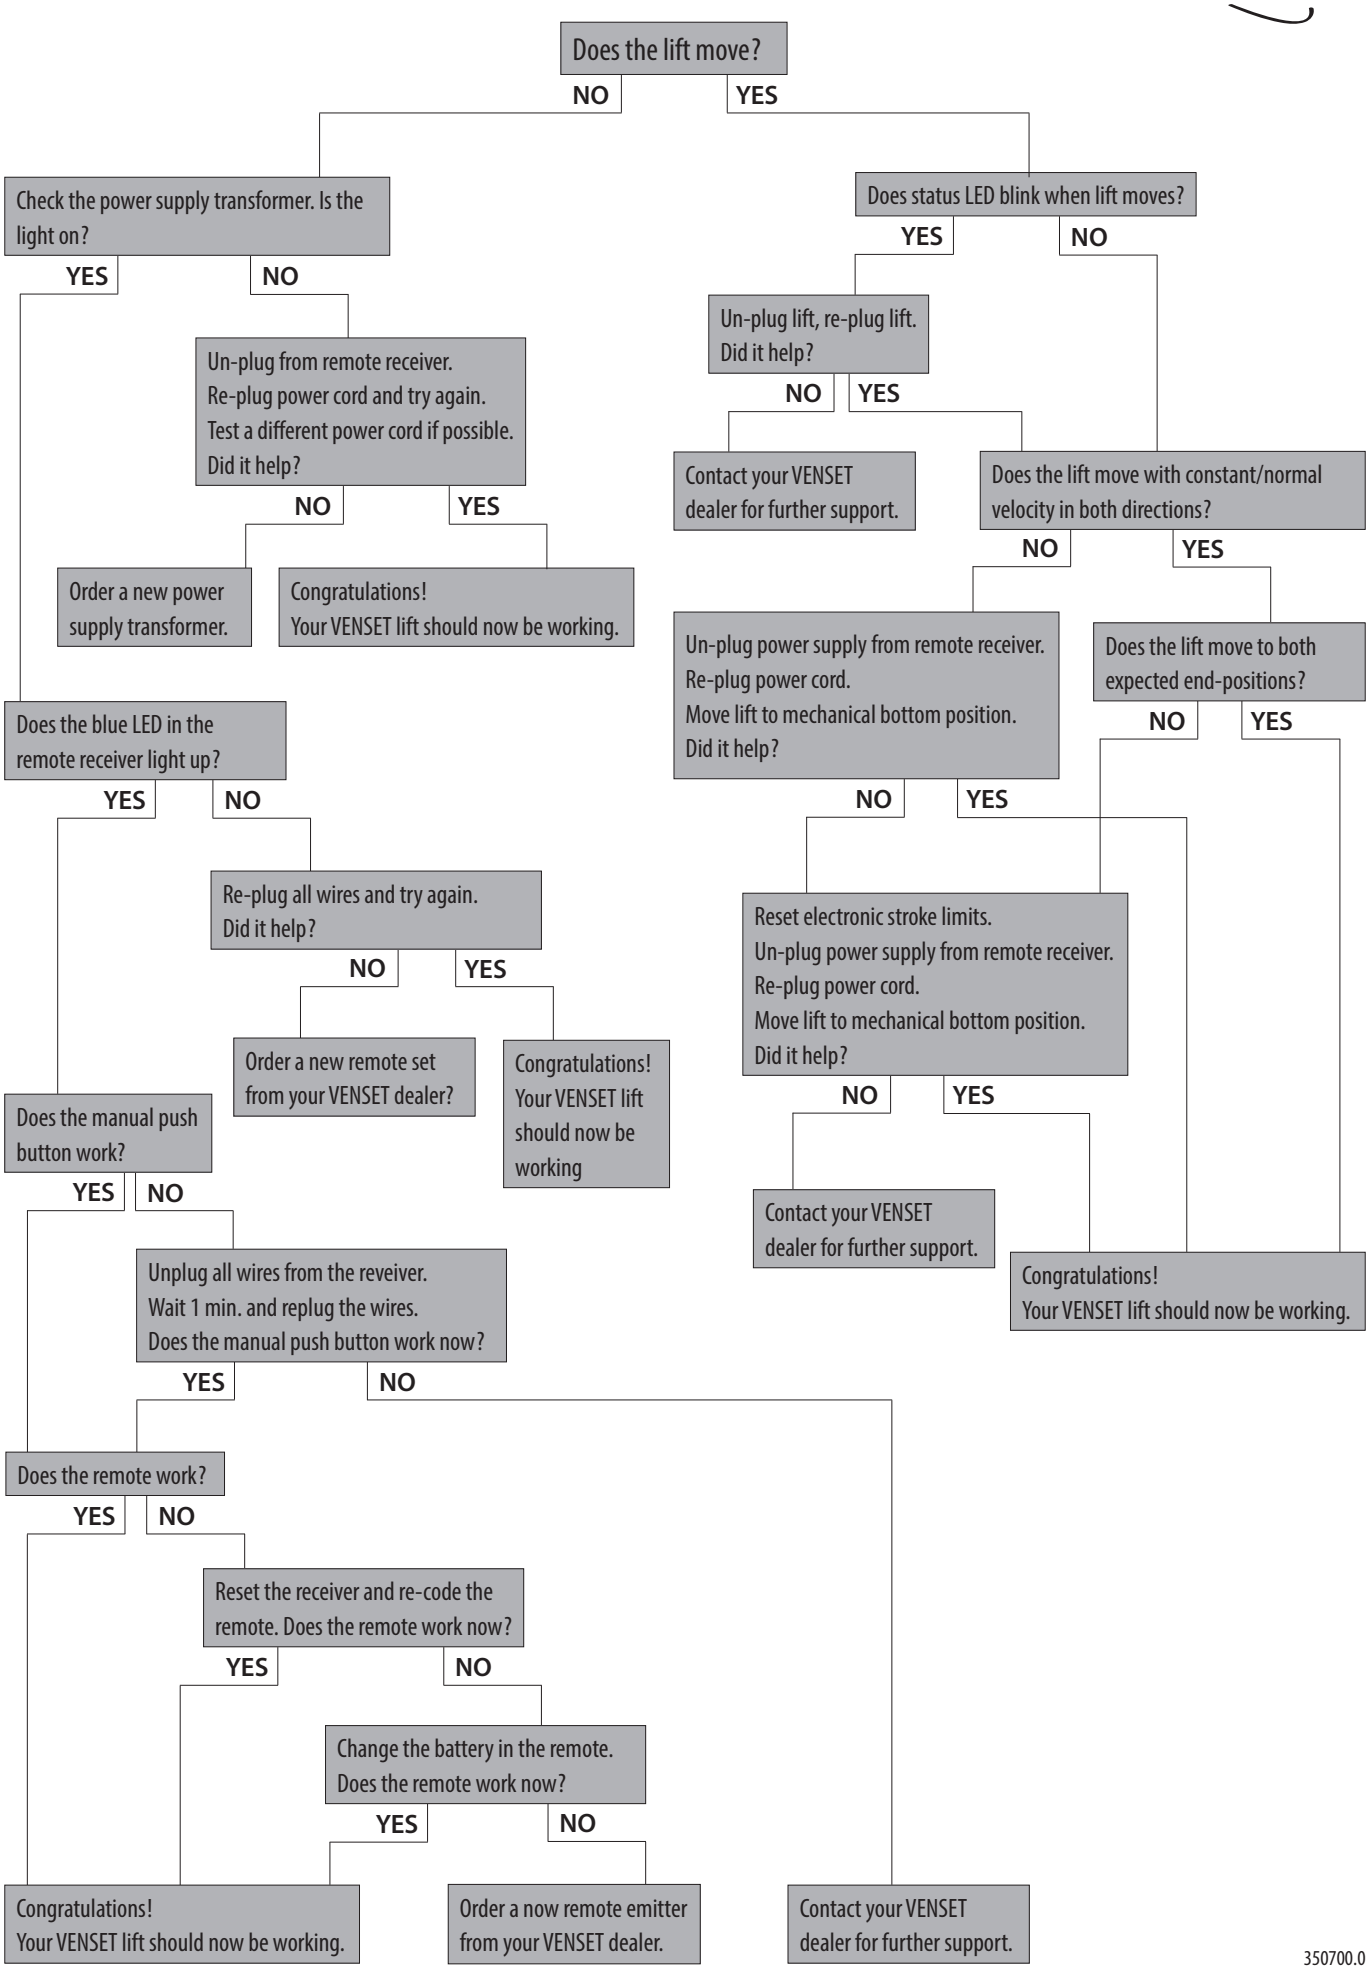

350700.0